PAT-NO:

JP363175490A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63175490 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE:

July 19, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAKADA, NAOTARO TANAKA, HARUO

MURANISHI, MASAYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

ROHM CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62006835

APPL-DATE: January 14, 1987

INT-CL (IPC): H01S003/18

US-CL-CURRENT: 372/43

ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive not to be misconceived that even though a beam reflected by a disc is transmitted a half mirror and reaches a submount, a tracking error has been generated by a method wherein a laser chip is contrived so as to be mounted on the submount slanting its exit end face to oscillate laser light at a prescribed angel with the front end face of the submount.

CONSTITUTION: A semiconductor laser is constituted in a structure, wherein a

front end face 21 of a submount 20 is formed at a prescribed angle with an exit

end face 11 of a laser chip 10 in such a way that the front end face 21 of the

submount 20, whereon the laser chip 10 is mounted, and laser light to be

oscillated from the laser chip 10 do not intersect orthogonally each other.

Accordingly, even though a beam, which is reflected by the surface of a disc

and is transmitted a half mirror, is irradiated on the front end face 21 of the

submount, this beam is never reflected again in the direction of the disc.

Thereby, an erroneous operation to be judged that a tracking error has been

generated by the beam reflected by the front end face 21 of the submount 20 is never generated.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 175490

@Int_Cl_4 H 01 S 3/18 識別記号

广内黎理番号 7377-5F ❸公開 昭和63年(1988)7月19日

寒香請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 半導体レーザ

> 願 昭62-6835 ②特

頤 昭62(1987)1月14日 29出

中田 直太郎 79発 明 者 治 夫 ⑫発 明 者 田中 正 好 ⑦発 明 者 村 西 ①出願人

ローム株式会社 ②代 理 人 弁理士 大西 孝治 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

1. 発明の名称

半導体レーザ

2. 特許請求の範囲

(1) レーザチップと、レーザチップが取り付 けられるサブマウントとを具備しており、前記レ ーザチップの射出端面が、前記サブマウントの前 端面と所定の角度で傾斜されて取り付けられたこ とを特徴とする半導体レーザ。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体レーザに関する。詳しくは、3 ピームトラックキング方式の光学式記録装置、光 学式記録再生装置または光学式再生装置を構成す る光学式ヘッドに光源として用いられた場合、レ ーザ光がトラックからはずれるトラックキングエ ラーが発生していないにもかかわらず、トラック キングエラーが発生したと判断されることがない 半導体レーザに関する。

従来の技術

半導体レーザを光学式ヘッドとして採用した3 ピームによるトラックキングエラーの検出方法に ついて説明する。

音声、映像等の情報を高密度に記録する記録媒 体としてのディスクは、その表面にピットと呼ば れる幅0.5 ~0.8 μm の凸部からなるトラックが 螺旋状に形成されており、ピットが形成された表 面にはAlが蒸着されている。また、ディスクの 表面には、ピットの保護のために約1.2mm の厚さ を有する透明樹脂層が被着されている。

ディスクに形成されたピットの状態、即ちピッ トの有り無しやその長短として各種情報が記録さ れている。この情報の読み取りは、ピットにレー ザ光を照射しつつ、ディスクを回転させることに より、レーザ光の反射光の強弱を電気信号に変換 することにより行われる。

このような読取りの際に、ディスクの偏心、反 り等によってレーザ光がトラックを外れて正確に トラックをトレースしないと、ディスクに記録さ れている情報を正確に読み取ることができないこ ととなる。

そこで、このようなトラックキングエラーが発生しないように、 3 ビームによるトラックキングエラーの検出方法が用いられている。

第3図は従来の半導体レーザの模式的正面図、 第4図は3ピームによるトラックキングエラーの 検出を行う機構の模式的概略図、第5図はディス ク上のピットにレーザ光が照射されている状態を 示す模式的概略図である。

レーザチップ110 は、シリコン等の絶縁物で形成されたサブマウント120 の前端面121 からその射出端面111 を突出させるとともに、射出端面11 と前端面121 とが平行になるようにサブマウント120 に取り付けられている。つまり、レーザチップ110 の射出端面111 から発振されるレーザ光しと、サブマウント120 の前端面121 とが直交するように取り付けられている。

レーザチップ110 から発振されたレーザ光しは、 回折格子130 を通過することによって1本のメイ ンピームし、及び2本のサイドピームし。、しa に回折される。

回折された3本のピームし、、L2、L2は、ハーフミラー140を透過し、コリメータレンズ150及び対物レンズ160によってディスク200に形成されたピット210上に魚点を結ぶ。

メインピームし, はトラックの中央部、即ちピット210 の中央部にメインスポットとして照射され、サイドピームし 、 し 。 はディスク200 の回転方向に沿ってトラックの緑部、即ちメインピームし, の前後にサイドスポットとしてピット210 の緑部に照射される。

ディスク200 の表面には、A & が蒸着されているため、メインビーム L 。 及びサイドビーム L 。 、 L 。 は、ディスク200 のピット210 で反射される。

反射されたメインビームし、及びサイドビーム し、、し。は、対物レンズ160 及びコリメータレ ンズ150 を介してハーフミラー140 に到達する。 ハーフミラー140 によって略直角方向に反射され たメインビームし、及びサイドビームし。、し。

は、ハーフミラー140 のサイドに設けられた受光 素子170 によって電気信号に変換される。

この際、2本のサイドピームし、、し2の光量が同一であるならば、メインピームし、は正確にピット210の中央部に照射されており、トラックキングエラーは発生していないと判断される。2本のサイドピームし、し2の光量が異なるとメインピームし、はピット210の中央部に照射されておらず、トラックキングエラーが発生していると判断される。

<u>考案が解決しようとする問題点</u>

しかしながら、ディスク200 で反射されたすべてのメインピームし、及びサイドピームし。、し かハーフミラー140 によって受光素子170 に到達するものではない。

ディスク200 で反射されたメインビームし、及びサイドピームし、、し2 の一部は、ハーフミラー140 を透過して回折格子130 を通過し、サブマウント120 の前端面121 に到達する。サブマウント120 に到達したレーザ光しは、サブマウント12

0 の前端面121 と当該レーザ光しとが直交するため、再びディスク200 の方向に反射されてメインピームし、等と重要し、トラッキングエラーが発生していないにもかかわらず、トラッキングエラーが発生したと判断する原因となる。

本発明は上記事情に鑑みて創案されたもので、ディスクで反射されたピームがハーフミラーを透過してサブマウントに到達しても、トラックキングエラーが発生したと誤認されることのない半導体レーザを提供することを目的としている。

問題点を解決するための手段

本発明に係る半導体レーザは、レーザチップと、 レーザチップが取り付けられるサブマウントとを 具備しており、前配レーザチップはレーザ光を発 援する射出端面が、前記サブマウントの前端面と 所定の角度で傾斜してサブマウントに取り付けら れている構造を有する。

作用

ディスクの表面で反射され、かつハーフミラー を透過してサブマウントに到達したピームは、サ

特開昭63-175490(3)

ブマウントの前端面が前記ビームに対して斜めに なるため、ディスクの方向に反射しない。

実施例

以下、図面を参照して本発明に係る一実施例を 説明する。

第1図は本発明に係る半導体レーザの模式的正面図、第2図は模式的斜視図である。

本発明に係る半導体レーザは、レーザチップ10 と、レーザチップ10を取り付けるサブマウント20 とを有する。

サブマウント20は、シリコン等で形成された略立方体形状のものであり、その前端面21は後端面22に対して所定の角度(好ましくは5°以上)の角度をもって形成されている。

レーザチップ10は、レーザ光発振部である射出 端面11をサブマウント20の前端面21から僅かに突 出させるとともに、射出端面11はサブマウント20 の後端面22と平行にサブマウント20に取り付けら れている。

つまり、レーザチップ10は、レーザチップ10の

射出端面11とサブマウント20の前端面21との間に 所定の角度をもってサブマウント20に取り付けられているので、レーザチップ10から発振されるレーザ光は、サブマウント20の前端面21と直交しないようになっている。

レーザチップ10が取り付けられたサブマウント 20はマウント30の基準面31に取り付けられ、レー ザチップ10は基準面31に開設された開口311 を貫 通するリード32と接続される。

リード32は、封着ガラスを閉口311 に充城する ことによって基準面31に固定される。

レーザチップ10が取り付けられたサブマウント20と、サブマウント20が取り付けられたマウント30とは図示しないパッケージによって密封される。
発明の効果

本発明に係る半導体レーザは、レーザチップが 取り付けられるサブマウントの前端面と、レーザ チップから発振されるレーザ光とが直交しないよ うにサブマウントの前端面がレーザチップの射出 端面と所定の角度をもって形成されているので、


ディスクの表面で反射され、かつハーフミラーを 透過したピームがサブマウントの前端面に照射さ れても、当該ピームが、ディスクの方向に再び反 射されることはない。従って、サブマウントの前 端面で反射されたピームによってトラックキング エラーが発生したと判断される誤動作が生じるこ とはない。


4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る半導体レーザの模式的正面図、第2 図は模式的斜視図、第3 図は従来の半導体レーザの模式的正面図、第4 図は 3 ピームによるトラックキングエラーの検出を行う機構の模式的概略図、第5 図はディスク上のピットにピームが照射されている状態を示す模式的概略図である


10・・・レーザチップ、11・・・射出端面、20 ・・・サブマウント、21・・・前端面。

特許出願人 ローム 株式会社 代 理 人 弁理士 大 西 孝 治

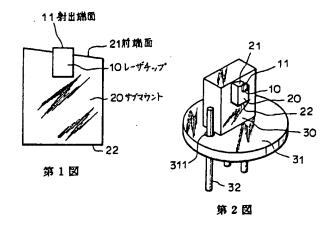


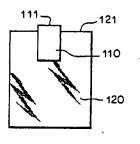

第3図

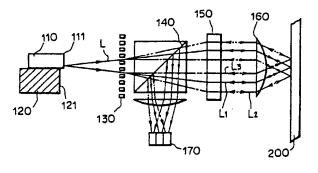

第 4 図

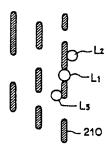

第5図